

Fracarro FR 700+**Sostituzione nuovo display****Modifica
connessione cavo
piatto del touch
screen****Preparazione del banco di lavoro:**

- a) “Display con il pannello touch screen”;
- b) Etichetta frontale in policarbonato;
- c) Pinze;
- d) Cacciavite.

PROCEDURA:**Sequenza di passaggi**

1. Aggiornare lo strumento all'ultima versione FW disponibile sul nostro sito web www.roverinstruments.com;
 2. Applicare la procedura esistente per la sostituzione del display;
 3. La differenza con la procedura precedente riguarda come collegare il cavo piatto del touch screen:
 - a. Il cavo piatto del touch screen (rif. Cerchio rosso in Fig. 2) dev'essere collegato alla scheda madre con una rotazione di 180°;
 - b. Questa rotazione consente ai contatti del touch di corrispondere a quelli della presa della scheda madre. Se per errore il cavo non viene ruotato, il touch screen non funzionerà ma non verrà fatto alcun danno alla scheda madre del misuratore né al pannello touch.
- a. Rimontare lo strumento
Rimontare lo strumento seguendo la procedura esistente.



Fig.1 Vecchio display: Cavo Piatto del Touch screen

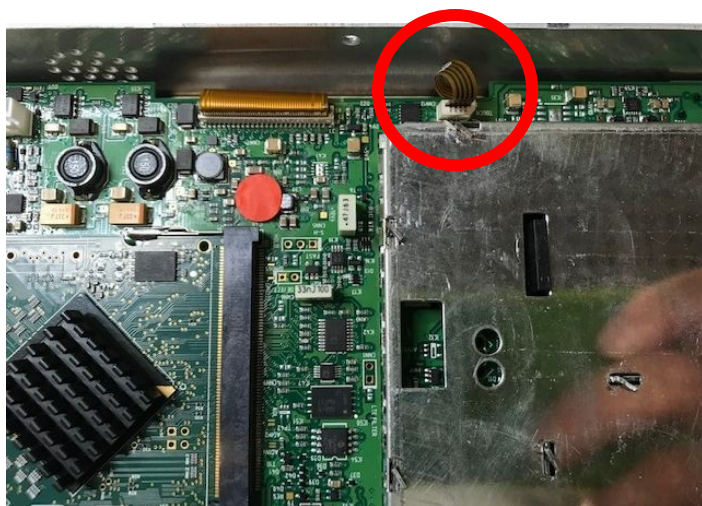


Fig.2 Nuovo display: Cavo Piatto del Touch screen ruotato di 180°.